

Osazování PZD

PZD 6000/12V Osazovat na DPS

PZD60_1_3
T1, T4 IRF8010
D5, D7 MBR1060
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F8A**
FUSE AKU **F5A**
Pojistka 230V **T1A**

PZD 6000/12V 4+2 Osazovat na DPS

PZD60_1_3
T1, T4 IRF8010
D5, D7 MBR1060
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F8A**
FUSE AKU **F5A**
Pojistka 230V **T1A**

PZD 6000/24V Osazovat na DPS

PZD60_1_3
T1, T4 IRF8010
D5, D7 MBR10100
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F8A**
FUSE AKU **F5A**
Pojistka 230V **T1,6A**

PZD 6000/24V 4+2 Osazovat na DPS

PZD60_1_3
T1, T4 IRF8010
D5, D7 MBR10100
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F8A**
FUSE AKU **F5A**
Pojistka 230V **T1,6A**

PZD 10000/12V Osazovat na DPS

PZD60_1_3
T1, T4 IRF8010
D5, D7 MBR1060
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F12,5A**
FUSE AKU **F8A**
Pojistka 230V **T1,6A**

PZD 10000/12V 8+2 Osazovat na DPS

PZD60_3_2
T1, T4 IRF8010
D5 MBR1060
D35 MBR16150
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F12,5A**
FUSE AKU **F8A**
Pojistka 230V **T1,6A**

PZD 10000/24V Osazovat na DPS

PZD60_1_3
T1, T4 IRF8010
D5, D7 MBR16150
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F12A**
FUSE AKU **F8A**
Pojistka 230V **T2A**

PZD 10000/12V 8+2 Osazovat na DPS

PZD60_3_2
T1, T4 IRF8010
D5 MBR10100
D35 MBR16150
D14 MPBYR1645
FUSE INPUT **F12,5A**
FUSE AKU **F8A**
Pojistka 230V **T2A**

PZD 13000/12V Osazovat na DPS

PZD130_3_2
T1, T4 IRF8010
D5, D35 MBR16150
D7 MPBYR1645
FUSE INPUT **F16A**
FUSE AKU **F10A**
Pojistka 230V **T2A**

PZD 13000/24V Osazovat na DPS

PZD130_3_2
T1, T4 IRF8010
D5, D35 MBR16150
D7 MPBYR1645
FUSE INPUT **F16A**
FUSE AKU **F10A**
Pojistka 230V **T3,15A**